8

切削加工

立即評量解答

8-1 切削加工概述～8-2 切削基本原理 P52

(D) 1. 下列敘述何者正確？ (A)車床刀具屬於多刃刀具 (B)影響切削加工及切削性最主要因素是切削速度 (C)車床是工件靜止而刀具旋轉之機器 (D)良好的金屬切削刀具應具備紅熱硬度。

解 (A)車刀刀具為單刃刀具；(B)影響主要因素是工件材質；(C)工件旋轉而刀具靜止。

(D) 2. 下列敘述何者正確？ (A)刀具之隙角主要用途是引導排屑功用 (B)車床的自動進刀單位是 mm/min (C)金屬之切削原理乃是晶粒受壓擠作用 (D)車床在粗切削時，儘量採用大進深、小進刀量方式。

解 (A)刀具斜角主要用途是引屑與排屑；(B)mm/rev；(C)剪切作用。

(D) 3. 下列敘述切屑及切削力何者正確？ (A)延展性高工件易產生不連續切屑 (B)刀具斜角小時易產生連續切屑 (C)進刀量大易產生積屑刃緣 (D)刀具之斜角及隙角大，其切削力會變小。

解 (A)脆性工件易產生不連續切屑；(B)刀具斜角大易生連續切屑；(C)進刀量小易產生積屑刃緣。

8-3 切削劑 P55

(C) 1. 下列有關切削劑的敘述，何者正確？ (A)潤滑作用是第一大功用 (B)須具備高揮發性及黏度 (C)鑄鐵與黃銅適乾切削 (D)一般磨削工作宜選用潤滑為主切削油。

解 (A)冷卻作用是第一大功用；(B)切削劑必需不易揮發，黏度宜低；(D)冷卻為主。

(BD) 2. 下列有關切削劑的敘述，何者正確？ (A)非水溶性切削劑以冷卻為主 (B)切削油乃水中加入 1~2%碳酸鈉 (C)一般切削工作之調水油是使用 10 倍水稀釋礦物油 (D)在高溫高壓下之切削油常添加硫、磷或氯等添加劑。

解 (A)以潤滑為主；(C)一般40~50倍。

學後評量解答

一、選擇題

- 8-1 (D) 1. 下列何種工具機，刀具在加工時並不旋轉？ (A)銑床 (B)磨床 (C)鑽床 (D)車床。
- (B) 2. 下列何者不是優良刀具材料應有的特性？ (A)較高的硬度 (B)延展性佳 (C)耐磨耗 (D)富韌性。
- (D) 3. 一般工作刀具壽命以 (A)30 (B)40 (C)50 (D)60 分鐘最經濟。
- (A) 4. 影響刀具刃角主要因素為 (A)工件材質 (B)刀具材質 (C)進刀量 (D)切速。
- (C) 5. 影響刀具壽命和生產速度的主因為 (A)刀具材質 (B)進刀量 (C)切速 (D)切深。
- 解** 切速指切削速度。
- (B) 6. 有關金屬切削的敘述，下列何者錯誤？ (A)拉刀為多刃刀具 (B)磨床砂輪為單刃刀具 (C)高速鋼刀具具有紅熱硬度 (D)單刃刀具的後斜角具有控制切屑流向的功能。
- 解** 砂輪為多刃刀具，每一顆粒磨料代表一刀刃。
- (D) 7. 車削外徑 50mm 的中碳鋼棒，轉速 1000rpm，則其切削速度約為 (A)50m/min (B)50mm/min (C)157mm/min (D)157m/min。
- 解**
$$V = \frac{\pi DN}{1000} = \frac{\pi \times 50 \times 1000}{1000} = 157\text{m/min}$$
- (B) 8. 車床之自動進給量單位是 (A)mm/分 (B)mm/轉 (C)mm/衝程次數 (D)m/分。
- (B) 9. 泰勒公式中 $VT^n=C$ ，其中 n 表示 (A)刀具壽命 (B)刀具因子 (C)刀具刃角 (D)刀具速度。
- (A) 10. 刀具斜角最主要的用途是 (A)引導與排屑 (B)提供足夠強度 (C)防止刀具與工件間之摩擦 (D)耐衝擊。
- 8-2 (A) 11. 金屬於切削過程中，其晶粒係受 (A)剪切作用 (B)壓縮作用 (C)伸張作用 (D)扭轉作用。
- (B) 12. 積屑刀口(B.U.E.)之連續切屑，其循環過程為 (A)形成→分裂→成長→脫落 (B)形成→成長→分裂→脫落 (C)成長→分裂→形成→脫落 (D)成長→形成→分裂→脫落。
- 解** 口訣：形、成、分、脫。
- (D) 13. 下列有關切削的敘述，何者不正確？ (A)刀具進給量愈快，切削阻力愈大 (B)工作物材料愈硬則切削進給量必須降低 (C)切削阻力以切線方向為最大 (D)切削延展性高之材料，切削性最佳。

解 切削脆性高之材料之切削性最佳。

- (C) 14. 車刀於切削中所受三個主要分力：軸向分力 F_v 、切線分力 F_T ，和徑向分力 F_H ，其大小關係一般為 (A) $F_v > F_H > F_T$ (B) $F_H > F_v > F_T$ (C) $F_T > F_v > F_H$ (D) $F_H > F_T > F_v$ 。

解 軸向分力27%，切線分力67%，徑向分力6%

- (D) 15. 下列何者不是連續切屑的形成因素？ (A)工件材質延展性佳 (B)切削速度快 (C)使用較大刀具斜角 (D)進刀量大，切屑較厚。

解 進刀量大，切屑較厚，易形成不連續切屑。

- (B) 16. 工件切削時造成連續切屑最主要的原因為 (A)脆性工件材料 (B)工件延性較高 (C)切削速度較慢 (D)刀具後斜角較小。

- (B) 17. 產生不連續切屑的原因是 (A)切屑速度太快 (B)進刀太大 (C)刀具斜角太大 (D)材料延展性高。

8-3 (A) 18. 切削劑的第一大功用為 (A)冷卻 (B)潤滑 (C)清潔 (D)加入合金元素。

- (A) 19. 下列何者屬於水溶性切削劑 (A)調水油 (B)切削油 (C)硫氯化油 (D)礦物油。

二、本章綜合型選擇題

8-1 (C) 1. 下列有關切削加工的敘述，何者正確？ (A)使用切削加工的刀具材料，其抗拉強度須比工件為高 (B)欲得到高精度且平滑的加工表面，加工順序為先磨削再銑削 (C)加工過程為移除工件一部分材料成為切屑，以得到所需要的工件形狀及尺寸 (D)使用於大量生產才合乎經濟效益，適合用於少量多樣的樣品製作。

解 使用切削加工的刀具材料，其硬度須比工件為高；欲得到高精度且平滑的加工表面，加工順序為先銑削再磨削；大量生產適合用於多量少樣的樣品製作。

8-2 (B) 2. 下列有關金屬材料切削加工的敘述，何者正確？ (A)單鋒或多鋒刀具的斜角又稱為傾角，主要作用為控制切屑的流動，故其角度值不可以是負的 (B)就切削速度深度等三個切削條件做比較時，通常以切削速度對刀具壽命的影響為最大 (C)對工件加工面而言，形成積屑刀口的連續切屑之切削加工所得到的平均粗糙度，通常會小於形成連續切屑之切削加工所得到的平均粗糙度 (D)在刀具上裝置階梯式斷屑器時，若階梯高愈大則斷屑效果愈好，同時可使刀尖的受力愈小。

解 傾角值可以是負的；積屑刀口的連續切屑的平均粗糙度通常會大於形成連續切屑；斷屑器若階梯高愈大則斷屑效果愈好，同時可使刀尖的受力愈大。

- 8-3 (A) 3. 下列有關切削加工性質的敘述，何者正確？ (A)使用切削劑時，切削劑依其使用形式的不同，可分為固態、液態及氣態 (B)切削劑須具備高揮發性，低著火點性質 (C)以車床進行斜切削時，通常軸向分力(進刀分力)為三方向分力之最大者，約占切削力的67% (D)水溶性切削劑以潤滑為主、冷卻為輔。

解 切削時材料發生剪切變形區域之熱能溫度佔60%最高；切線力為三方向分力之最大者，約占切削力的67%；稱之為表面粗糙度。

三、問答題

- 8-1 1. 切削用工作母機，依刀具進行切削的方式分為那四種？並舉例機器。

解 (1)刀具靜止、工件旋轉：如車床。
(2)工件靜止、刀具旋轉：如鑽床。
(3)工件靜止、刀具作直線往復運動：如鋸床、鉋床。
(4)工件、刀具同時運動：如磨床、搪床、銑床。

2. 良好的金屬切削刀具應具備那些條件？

解 (1)硬度、耐磨性要好及具紅熱硬度。
(2)富韌性及導熱性要佳。
(3)再研磨容易且親和力差，以免生成屑疤。

- 8-2 3. 形成連續切屑的因素有那些？

解 (1)延展性高的工件材質。
(2)刀具斜角及切削速度要大。
(3)進刀深度、進刀量要小，即切屑薄。
(4)刀頂面摩擦係數小，故刀頂面要用油石礪光。
(5)加切削劑。

4. 形成不連續切屑的因素有那些？

解 (1)脆性高的工件材質。
(2)刀具斜角及切削速度要小。
(3)進刀深度，進刀量要大，即切屑厚。
(4)刀頂面摩擦係數大且未加切屑劑。

5. 影響切削力的因素有那些？

- 解** (1)進刀量及切削深度愈大，切削阻力愈大，即切削力愈大。
 (2)斜角、間隙角愈大，表刀具愈銳利，切削力愈小。
 (3)切削劑可減低切削力。
 (4)切削速度愈大，可降低切削力，但影響並不顯著。
 (5)切削性佳之工件材質，其切削時的切削力較小。

補充試題解答

8-1 (C) 1. 下列何者不是切削金屬的刀具材料？ (A)碳化鎢 (B)陶瓷 (C)塑鋼 (D)高速鋼。

解 塑鋼是一種塑膠。

(A) 2. 下列切削加工之敘述何者有誤？ (A)影響切削加工及切削性最主要者為刀具的材質 (B)工件的硬度太高易使刀具磨耗 (C)工件的延展性太高易使刀口產生積屑 (D)金屬之切削原理乃是晶粒受剪切作用。

解 影響切削加工及切削性最主要者為工件的材質。

(C) 3. 下列何者為單刃刀具？ (A)鋸條 (B)鑽頭 (C)車刀 (D)銑刀。

(A) 4. 下列何者為單鋒刀具工作母機？ (A)車床 (B)鋸床 (C)拉床 (D)磨床。

解 車床、搪床及鉋床等刀具皆為單鋒。

(B) 5. 下列工作母機運動方式何者為工件、刀具同時運動者？ (A)車床 (B)磨床 (C)鋸床 (D)拉床。

解 磨床、搪床及銑床等皆為工件、刀具同時運動者。

(A) 6. 下列何者是工件靜止，刀具作直線往復運動者？ (A)鋸床 (B)車床 (C)鑽床 (D)磨床。

(A) 7. 影響刀具壽命的最主要的因素是切削速度，有一切切削實驗，結果可以 $VT^{0.5}=C$ 表示，其中 V 為切削速度， T 為刀具壽命， C 為常數；若切削速度增為 2 倍，則刀具壽命為原來的幾倍？ (A) $\frac{1}{4}$ 倍 (B) $\frac{1}{2}$ 倍 (C) 2 倍 (D) 4 倍。

解 因 $VT^{0.5}=C$ ，切削速度與刀具壽命的指數成反比，故切削速度增為 2 倍，則刀具壽命為原來的 $\frac{1}{4}$ 倍。

- (A) 8. 下列何者非刀具所須具備之條件 (A)親合力要好 (B)硬度要高 (C)富韌性 (D)導熱性要佳。

解 親合力要差。

- (D) 9. 下列刀具壽命之敘述何者有誤？ (A)一般工作之刀具壽命以 60 分鐘為宜 (B)大量生產之自動機器刀具壽命應能保持 480 分鐘 (C)降低切削速度可增加刀具壽命 (D)根據泰勤公式影響刀具壽命最重要的因素是刀具因子。

解 最重要的因素是切削速度。

- (C) 10. 下列刀具壽命之敘述何者有誤？ (A)刀具之刀刃斜角和隙角太大，致使刃口太弱、強度不足 (B)黏著磨損乃由於刀口熔著的 BUE 脫落時撕落刀具表面上之材料的引起 (C)擴散磨損乃由於切削之高溫，使刀具中碳化物氧化，導致刀具硬度降低所造成 (D)刀腹磨耗位在刀尖下方的刀腹面上，切削脆性材料時易產生。

解 氧化磨損乃由於切削之高溫導致造成。

- (A) 11. 如圖是車床加工用粗車刀的形狀及刀刃角，下列敘述何者正確？ (A)角度 1 為後斜角，其功能在順利排屑 (B)角度 2 為邊斜角，其功能在防止刀具與工件摩擦 (C)角度 3 為刀唇角，其功能在防止刀具與工件摩擦 (D)角度 4 為邊斜角，其功能在防止刀具與工件摩擦。

解 角度2為側隙角、角度3為前隙角、角度4為邊斜角功能在順利排屑。

- (A) 12. 刀具採用負斜角之主要目的為 (A)刀具強度較高 (B)排屑變厚 (C)所需切削力較小 (D)排屑順。

解 負斜角之主要目的為刀具強度較高。

- (D) 13. 下列刀具刃角之敘述何者有誤？ (A)一般工件愈硬，刀具刃角愈小 (B)切邊角大小與工件硬度成正比 (C)斜角主要用途是引導排屑功能 (D)一般工件硬或刀具硬而脆者斜角應大。

解 工件硬或刀具硬而脆者斜角應小。

- (C) 14. 下列刀具刃角之敘述何者有誤？ (A)大的隙角使刀刃銳利，容易切削 (B)大的斜角使刀刃銳利，容易切削 (C)刀鼻半徑加大工件表面粗度愈大，光度愈差 (D)碳化物刀具之刀口後方磨一階梯的功用為斷屑。

解 刀鼻半徑加大工件表面粗度愈小，光度愈佳。

- (C) 15. 下列敘述切削刀具何者有誤？ (A)良好的金屬切削刀具應具備紅熱硬度及富韌性 (B)影響刀具壽命的最主要因素是切削速度 (C)切削延展性材料時易產生刀腹磨耗情況 (D)一般工件愈硬，其刀具之間隙角愈小。

解 切削脆性材料時易產生刀腹磨耗情況。

- (C) 16. 在一車床上以碳化鎢刀具切削直徑為 50mm 之黃銅棒，查表得知切削速度應在 200~300m/min 之間，則車床主軸之轉速應為若干？ (A)127~191rpm (B)637~955rpm (C)1273~1910rpm (D)4000~6000rpm。

$$\text{解 } N = \frac{1000 \times V}{\pi D} = \frac{1000 \times (200 \sim 300)}{\pi \times 50} = 1273 \sim 1910 \text{rpm}。$$

- (C) 17. 一平面磨床有水平轉軸及往復式工作台，要磨削 SAE 1035 中碳鋼，若砂輪的切線速度為 30m/sec，砂輪直徑為 250mm，則砂輪轉速應為若干？ (A)1800/π rpm (B)3600/π rpm (C)7200/π rpm (D)14400/π rpm。

$$\text{解 } N = \frac{1000 \times V}{\pi D} = \frac{1000 \times 30}{\pi \times 250} = \frac{120}{\pi} (\text{轉/秒}) = \frac{7200}{\pi} (\text{轉/分})(\text{rpm})。$$

- (C) 18. 設切削速度為 60m/min，進刀為 0.2mm/回轉，以碳化鎢車刀粗削直徑 60mm 鑄鐵工件，則車床主軸回轉次數每分鐘多少次？ (A)118 (B)218 (C)318 (D)418。

$$\text{解 } N = \frac{1000 \times V}{\pi D} = \frac{1000 \times 60}{\pi \times 60} = \frac{1000}{3.14} = 318 \text{rpm}。$$

- (B) 19. 以 50m/min 之切削速度，切削半徑為 50mm 之工件，則工件每分鐘之轉速為 (A) $\frac{1000}{\pi}$ rpm (B) $\frac{500}{\pi}$ rpm (C) $\frac{250}{\pi}$ rpm (D) $\frac{125}{\pi}$ rpm。

$$\text{解 } N = \frac{1000 \times V}{\pi D} = \frac{1000 \times 50}{\pi \times 100} = \frac{500}{3.14} = \frac{500}{\pi} \text{rpm}。$$

- (A) 20. 鉋削長度為 80mm 的工作物，刀具每分鐘衝程次數 600spm，則其切削速度約為 (A)100m/min (B)100mm/min (C)157mm/min (D)157m/min。

$$\text{解 } V = \frac{LN}{600} = (80+20) \times \frac{600}{600} = 100 \text{m/min}。$$

- 8-2 (A) 21. 刀具切削所產生的切屑，下列敘述何者不正確？ (A)脆的工作物及鈍的刀具易產生連續切屑 (B)刀口用油石礪光，有利於消除刀口積屑的現象 (C)刀口積屑會造成刀具壽命縮短、工作物表面光度差 (D)進刀量小較易產生連續切屑。

解 (A)脆工件及鈍刀具易生不連續切屑。

- (B) 22. 產生連續切屑的主要條件，下列何者不是？ (A)刀具斜角大 (B)切削速度慢 (C)材料的延展性高 (D)薄的切削。

解 切屑速度快易產生連續切屑。

- (C) 23. 下列何種材料於切削時可以生成不連續切屑？ (A)軟鐵 (B)低碳鋼 (C)鑄鐵 (D)中碳鋼。

解 鑄鐵是脆性材，切屑必為不連續切屑。

- (C) 24. 下列敘述哪一項是積屑刃緣連續切屑(continuous chip with built-up edge)形成的原因之一？ (A)採用脆性的工件材料 (B)切削速度較高 (C)刀具頂面摩擦係數大且切削中未加切削劑 (D)刀口銳利。

解 刀具頂面摩擦係數大且切削中未加切削劑。

- (D) 25. 切削加工時，下列何者不是形成連續切屑條件？ (A)延展性工件材質 (B)大斜角刀具 (C)大切削速度 (D)大進刀深度及進刀量。

解 形成連續切屑是進刀深度及進刀量要小。

- (B) 26. 切削加工時，下列何者是形成不連續切屑條件？ (A)延展性工件材質 (B)小斜角刀具 (C)大切削速度 (D)小進刀深度及進刀量。

解 小斜角刀具易形成不連續切屑。

- (C) 27. 下列敘述何者不是減少積屑刃緣(黏附刀刃)之連續切屑的原則？ (A)採用脆性的工件材料 (B)進刀深度小 (C)小切削速度 (D)大進刀量。

解 小切削速度會產生積屑刃緣(黏附刀刃)之連續切屑。

- (B) 28. 切削加工時，下列敘述何者正確？ (A)脆性工件材質易形成積屑刃緣 (B)大斜角刀具易形成連續切屑 (C)積屑刃緣之光度最佳 (D)大進刀深度及進刀量易形成連續切屑。

解 延展性工件材質易形成積屑刃緣、大斜角刀具易形成連續切屑、積屑刃緣之光度最差、大進刀深度及進刀量易形成不連續切屑。

- (D) 29. 下列敘述切屑何者有誤？ (A)延展性高的工件材質容易形成連續切屑 (B)進刀深度、進刀量要小容易形成連續切屑 (C)刀具斜角較小容易形成不連續切屑 (D)切削速度較高時容易形成積屑刃緣(黏附刀刃)之連續切屑。

解 切削速度較低容易形成積屑刃緣(黏附刀刃)之連續切屑。

- (B) 30. 下列敘述切削力何者有誤？ (A)以三次元車床的車削為例，切線分力佔切削力的最大 (B)切邊角愈小可使切削力愈小 (C)切削性硬工件材質其切削時的切削力較大 (D)車床作粗車削時儘量採用大進深，小進刀量方式。

解 切邊角愈大可使切削力愈小。

8-3 (A) 31. 切削劑的第二大功用是 (A)潤滑 (B)清潔 (C)冷卻 (D)提高機械及刀具壽命。

(D) 32. 切削劑必須具備之性質，下列何者不是？ (A)揮發性要低 (B)著火點要高 (C)導熱性要佳 (D)黏度要高。

解 黏性要低。

(A) 33. 下列何者屬於非水溶性切削劑？ (A)切削油 (B)調水油 (C)乳化油 (D)水溶液。

解 切削油屬於非水溶性切削劑。

(A) 34. 下列何者不屬於水溶性切削劑？ (A)切削油 (B)調水油 (C)乳化油 (D)水溶液。

解 切削油屬於非水溶性切削劑。

(D) 35. 下列何者不屬於非水溶性切削劑？ (A)切削油 (B)硫氯化油 (C)硫化油 (D)調水油。

解 調水油屬於水溶性切屑劑。

(B) 36. 水溶性切削劑的主要功能是 (A)清潔 (B)冷卻 (C)潤滑 (D)提高機器壽命。

(C) 37. 非水溶性切屑劑的主要功能是 (A)清潔 (B)冷卻 (C)潤滑 (D)提高機器壽命。

(D) 38. 下列何者不是切削時冷卻劑的功用？ (A)減少摩擦 (B)增加工作物光度 (C)沖除屑片 (D)滲入合金素於工作物。

解 冷卻劑無法滲入合金素於工作物。

(B) 39. 下列何者不是切削劑須具備之性質？ (A)不易揮發，不起泡沫 (B)著火點低 (C)傳熱性高 (D)黏度宜低。

解 著火點高，太低易着火。

(C) 40. 切削劑最重要之作用為 (A)潤滑 (B)防蝕 (C)冷卻 (D)沖除切削。

解 冷卻為切削劑最重要之作用。

鍛練本解答(習作簿)

嚴。選。精。華。

影響切削因素	被削工件之材質：包括工件的硬度和 <u>延展</u> 性。							
	刀具的材質：包括成份及熱處理。							
	切削條件：包括切削 <u>速度</u> 、切削深度及進刀量等。							
	刀具刃角：包括刀具各隙角、 <u>斜</u> 角及刀口形狀等。							
	冷卻和潤滑。							
金屬切削刀具分								
單刃刀具	此類工作母機之刀具因刀刃一個，故其刀具之效率、耐磨性 <u>低</u> 且壽命 <u>短</u> ，如車床、搪床及鉋床等。							
多刃刀具	此類工作母機之刀具具多刃，故其刀具之效率，耐磨性及壽命 <u>佳</u> ，如鋸床、拉床、鑽床、銑床及磨床等。							
刀具進行切削的方式分								
刀具靜止、工件旋轉者				如 <u>車床</u> 。				
工件靜止、刀具旋轉者				如 <u>鑽床</u> 。				
工件靜止、刀具作直線往復運動者				如 <u>鋸床</u> 、鉋床及拉床。				
工件、刀具同時運動者				如磨床、搪床及 <u>銑床</u> 。				
切屑型式								
	工件材質	刀具斜角	切削速度	進刀深度	進刀量	切削劑	刀頂面摩擦係數	光度
連續切屑	延展性	大	<u>大</u>	小	小	加入	<u>小</u>	最佳
不連續切屑	脆性	<u>小</u>	小	<u>大</u>	大	缺乏	大	
積屑刃緣	延展性	小	小	大	<u>小</u>	<u>缺乏</u>	大	最差

切削劑的功能		
冷卻 作用	被視為第一大功用。	
潤滑 作用	被視為第二大功用。	
清潔 作用	可用來沖除切屑的功用。	
切削劑須具備之性質		
揮發性宜 低	不易揮發，不起泡沫。	
著火點宜 高	不易起火燃燒。	
傳熱性宜 高	散熱快，具有良好的冷卻能力。	
無毒無臭	不會妨礙人體的健康及安全。	
潤滑及防腐性宜 高	不會侵蝕機器、工件及刀具。	
穩定性高及黏度宜 低	。	
切削劑種類		
固體 切削劑	如鑄鐵中石墨，日常生活中亦常見汽車之伸縮天線需添加此類作為潤滑。	
氣體 切削劑	如水氣、CO ₂ 及壓縮空氣。	
液體 切削劑	水溶性切削劑	以冷卻為主。
	非水溶性切削劑	以潤滑為主。
切削劑選用		
鑄鐵	乾切削、壓縮空氣或溶解油。	
鋼	水溶性油、硫化油或礦物油。	
黃銅	乾切削或礦豬混合劑。	
鋁	煤油基潤滑劑、溶解油或蘇打水。	
磨削工作	乳化油或水溶液。

大顯身手。

評分欄

一、選擇題 (★號表示為進階題)

8-1

- (D) 1. 下列何種工具機，刀具在加工時並不旋轉？ (A)銑床 (B)磨床 (C)鑽床 (D)車床。
- (B) 2. 下列何者不是優良刀具材料應有的特性？ (A)較高的硬度 (B)延展性佳 (C)耐磨耗 (D)富韌性。
- (D) 3. 一般工作刀具壽命以 (A)30 (B)40 (C)50 (D)60 分鐘最經濟。
- (A) 4. 影響刀具刃角主要因素為 (A)工件材質 (B)刀具材質 (C)進刀量 (D)切速。
- (C) 5. 影響刀具壽命和生產速度的主因為 (A)刀具材質 (B)進刀量 (C)切速 (D)切深。 (解)切速指切削速度。
- (A) 6. 刀具斜角最主要的用途是 (A)引導與排屑 (B)提供足夠強度 (C)防止刀具與工件間之摩擦 (D)耐衝擊。
- ★(C) 7. 下列何者不是切削金屬的刀具材料？ (A)碳化鎢 (B)陶瓷 (C)塑鋼 (D)高速鋼。 (解)塑鋼是一種塑膠。
- ★(A) 8. 下列切削加工之敘述何者有誤？ (A)影響切削加工及切削性最主要者為刀具的材質 (B)工件的硬度太高易使刀具磨耗 (C)工件的延展性太高易使刀口產生積屑 (D)金屬之切削原理乃是晶粒受剪切作用。 (解)影響切削加工及切削性最主要者為工件的材質。

8-2

- (A) 9. 金屬於切削過程中，其晶粒係受 (A)剪切作用 (B)壓縮作用 (C)伸張作用 (D)扭轉作用。
- (B) 10. 積屑刀口(B.U.E.)之連續切屑，其循環過程為 (A)形成→分裂→成長→脫落 (B)形成→成長→分裂→脫落 (C)成長→分裂→形成→脫落 (D)成長→形成→分裂→脫落。 (解)口訣：形、成、分、脫。
- (D) 11. 下列有關切削的敘述，何者不正確？ (A)刀具進給量愈快，切削阻力愈大 (B)工作物材料愈硬則切削進給量必須降低 (C)切削阻力以切線方向為最大 (D)切削延展性高之材料，切削性最佳。 (解)切削脆性高之材料之切削性最佳。
- (C) 12. 車刀於切削中所受三個主要分力：軸向分力 F_v 、切線分力 F_t ，和徑向分力 F_h ，其大小關係一般為 (A) $F_v > F_h > F_t$ (B) $F_h > F_v > F_t$ (C) $F_t > F_v > F_h$ (D) $F_h > F_t > F_v$ 。 (解)軸向分力 27%，切線分力 67%，徑向分力 6%

- (D) 13. 下列何者不是連續切屑的形成因素？ (A)工件材質延展性佳 (B)切削速度快 (C)使用較大刀具斜角 (D)進刀量大，切屑較厚。 (解)進刀量大，切屑較厚，易形成不連續切屑。
- (B) 14. 工件切削時造成連續切屑最主要的原因為 (A)脆性工件材料 (B)工件延性較高 (C)切削速度較慢 (D)刀具後斜角較小。
- (B) 15. 產生不連續切屑的原因是 (A)切屑速度太快 (B)進刀太大 (C)刀具斜角太大 (D)材料延展性高。
- ★(A) 16. 刀具切削所產生的切屑，下列敘述何者不正確？ (A)脆的工作物及鈍的刀具易產生連續切屑 (B)刀口用油石礪光，有利於消除刀口積屑的現象 (C)刀口積屑會造成刀具壽命縮短、工作物表面光度差 (D)進刀量小較易產生連續切屑。 (解)(A)脆工件及鈍刀具易生不連續切屑。
- 8-3 (A) 17. 切削劑的第一大功用為 (A)冷卻 (B)潤滑 (C)清潔 (D)加入合金元素。
- (A) 18. 下列何者屬於水溶性切削劑 (A)調水油 (B)切削油 (C)硫氯化油 (D)礦物油。
- ★(C) 19. 切削鑄鐵選用何種切削劑？ (A)調水油 (B)切削油 (C)空氣 (D)礦物油。
- ★(D) 20. 切削劑必須具備之性質，下列何者不是？ (A)揮發性要低 (B)著火點要高 (C)導熱性要佳 (D)黏度要高。 (解)黏性要低。

二、填充題

8-1

- 單刃刀具：此類工作母機之刀具因刀刃一個，故其刀具之效率、耐磨性低且壽命短，如車床、搪床及鉋床等。
- 多刃刀具：此類工作母機之刀具具多刃，故其刀具之效率，耐磨性及壽命佳，如鋸床、拉床、鑽床、銑床及磨床等。

8-3

- 切削劑的功能有三種功用：冷卻被視為第一大功用、潤滑作用被視為第二大功用、清潔作用可用來沖除切屑的功用。
- 切削劑須具備之性質有六種：分為揮發性宜低、著火點宜高、傳熱性宜高、無毒無臭、潤滑及防腐性宜高、穩定性高及黏度宜低。
- 鑄鐵適合用乾切削、壓縮空氣或溶解油來作為切削劑。

三、問答題

8-1

1. 切削用工作母機，依刀具進行切削的方式分為那四種？並舉例機器。

解

- (1) 刀具靜止、工件旋轉：如車床。
- (2) 工件靜止、刀具旋轉：如鑽床。
- (3) 工件靜止、刀具作直線往復運動：如鋸床、鉋床。
- (4) 工件、刀具同時運動：如磨床、搪床、銑床。

2. 良好的金屬切削刀具應具備那些條件？

解

- (1) 硬度、耐磨性要好及具紅熱硬度。
- (2) 富韌性及導熱性要佳。
- (3) 再研磨容易且親和力差，以免生成屑疤。

8-2

3. 形成連續切屑的因素有那些？

解

- (1) 延展性高的工件材質。
- (2) 刀具斜角及切削速度要大。
- (3) 進刀深度、進刀量要小，即切屑薄。
- (4) 刀頂面摩擦係數小，故刀頂面要用油石礪光。
- (5) 加切削劑。

4. 形成不連續切屑的因素有那些？

解

- (1) 脆性高的工件材質。
- (2) 刀具斜角及切削速度要小。
- (3) 進刀深度，進刀量要大，即切屑厚。
- (4) 刀頂面摩擦係數大且未加切削劑。

5. 影響切削力的因素有那些？

解

- (1) 進刀量及切削深度愈大，切削阻力愈大，即切削力愈大。
- (2) 斜角、間隙角愈大，表刀具愈銳利，切削力愈小。
- (3) 切削劑可減低切削力。
- (4) 切削速度愈大，可降低切削力，但影響並不顯著。
- (5) 切削性佳之工件材質，其切削時的切削力較小。

高。手。過。招。

評分欄

8-1

- (A) 1. 有關高速鋼車刀的角度、名稱與功用之敘述，下列何者正確？
 (A)斜角(rake angle)分爲後斜角與邊斜角，功能之一是控制切屑流向 (B)切削較硬材料時應採用大斜角，以減少摩擦 (C)間隙角(clearance angle)分爲前間隙角與邊間隙角，角度通常在 20 度左右 (D)切削較軟材料時應採用小間隙角，使刀具更銳利。【101 統測】**解** 工件愈硬，刀具刃角愈小；車刀前隙角爲 8 度，邊間隙角 10~12 度；工件愈軟，採用之刃角愈大，使刀具更銳利。
- (D) 2. 有關車床切削加工之敘述，下列何者正確？ (A)工件材質愈硬，選用的主軸轉速應愈高 (B)主軸轉速愈慢，機械動力愈小，適合輕切削 (C)切削時是否使用切削劑，進給量都應維持一定 (D)切削鑄鐵時，可以不使用切削劑。【101 統測】**解** 工件愈硬，主軸轉速宜愈低；主軸轉速慢，表示機械動力較大，適重切削；使用切削劑時可加大進給量。
- (D) 3. 切削時形成不同型式的切屑，下列敘述何者不正確？ (A)刀具斜角較大，易於形成連續切屑 (B)切削速度較高，易於形成連續切屑 (C)工件材質較脆，易於形成不連續切屑 (D)切削深度較小，易於形成不連續切屑。【102 統測】**解** 切削深度較小，易於形成連續切屑。
- (B) 4. 有一工件直徑爲 30 mm，若以主軸轉速 700 rpm 進行車削，則此工件之切削速度約爲多少 m/min？ (A)87 (B)66 (C)53 (D)34。
 【102 統測】**解** $V = \pi \times D \times N / 1000 = \pi \times 30 \times 700 / 1000 = 66\text{m} / \text{min}$
- (B) 5. 有關高速鋼車刀之敘述，下列何者正確？ (A)後斜角(back rake angle)與邊斜角的功用，是避免刀具刃口與工件產生摩擦 (B)切邊角(side cutting edge angle)的功用，是控制切屑厚薄與切削力的分佈 (C)前間隙角(front clearance angle)與邊間隙角的功用，是引導切屑流向與控制刃口強度 (D)在工件不產生振動的情形下，刀具的刀鼻半徑較小時，工件的表面粗糙度較佳。【102 統測】**解** 後斜角與邊斜角的功用是引導排屑；前間隙角與邊間隙角的功用是避免刀具刃口與工件產生摩擦；刀具的刀鼻半徑較大時，工件的表面粗糙度較佳。
- (A) 6. 有關切削加工之敘述，下列何者不正確？ (A)車削延展性大的材料容易形成刀口積屑(BUE)的問題，通常降低切削速度可獲得改善 (B)車削時，刀具的磨損通常發生在刀面與刀腹 2 個位置 (C)斜交切削時，刀具所受的切削力通常可分解爲切線分力、軸向分力及徑向分力三種，其中以徑向分力最小 (D)石墨是固體切削劑，而水氣是氣體切削劑。【104 統測】

- (C) 7. 有關高速鋼車刀的角度、名稱與功用之敘述，下列何者正確？
(A)後斜角(Back Rake Angle)的功用是使切屑順著刀口方向朝側面流動 (B)邊斜角(Side Rake Angle)越大強度越低，車削鋼料一般使用負的邊斜角 (C)切邊角(Side Cutting Edge Angle)越大，切屑厚度越薄，進刀阻力越小 (D)前間隙角(End Clearance Angle)可避免刀口與工件摩擦，其角度可為負值。【104 統測】

8-2

- (D) 8. 若考慮進給、切削深度、切削速率、刀鼻半徑、側刃角/切邊角(side cutting edge angle)與端刃角/刀端角(end cutting edge angle)等不同加工條件與刀具幾何，欲獲得較小工件表面粗糙度之組合宜為：

- (A)進給大、刀鼻半徑小、切削深度小、切削速率快、側刃角大、端刃角小者
(B)進給大、刀鼻半徑大、切削深度小、切削速率快、側刃角小、端刃角小者
(C)進給小、刀鼻半徑大、切削深度小、切削速率快、側刃角大、端刃角大者
(D)進給小、刀鼻半徑大、切削深度小、切削速率快、側刃角大、端刃角小者。

【99 統測】

8-3

- (B) 9. 下列有關切削延性工件之敘述，何者不正確？ (A)使用切削劑可增加刀具的壽命 (B)減少刀具斜角(rake angle)可降低積屑刀口(BUE)之形成 (C)刀具伸出量過長易產生異常振動 (D)降低進給可改善刀具磨耗(wear)。【99 統測】
解 增加刀具斜角(rake angle)可降低積屑刀口(BUE)之形成。

- (C) 10. 有關切削加工之敘述，下列何者不正確？ (A)依據泰勒氏(Taylor's formula)刀具壽命公式，影響刀具壽命的最主要因素是切削速度 (B)使用斜角較小的刀具，切削延展性高的材料容易產生積屑刀口的連續切屑 (C)切削劑應具有潤滑性、防蝕性、散熱快、易揮發之特性 (D)在工作母機上進行切削加工時，可從刀尖噴注切削劑於工件上。【101 統測】
解 切削劑應具有潤滑性，防蝕性，散熱快及不易揮發之特性。